Привода выстраиваются в цепь по следующей схеме:

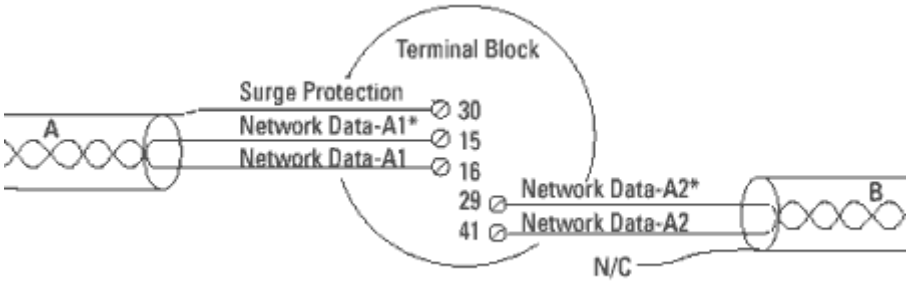



Рисунок показывает MX.
Мха:
3
4
5
14
13
соответственною

Выход «B» одного привода присоединяется к входу «A» следующего привода.

Экран (его проводная жила, а не фольга) присоединяется только с одной стороны каждого промежуточного провода - для исключения образования петли по заземлению!

То есть к контроллеру не соединяем, соединяем только к входу привода на точку «30» (3). На выходе экран не соединяем, а отрезаем, обеспечивая отсутствие контакта с металлической частью (если необходимо - изолируем). Таким образом, каждый отрезок провода поставлен только с одной стороны на токоотвод привода.

Точку «30» (3) заземлять не надо - это уже сделано внутри привода через трансорбер. Привод надо хорошо заземлять через наружную клемму. Если привод не заземлен - только тогда, и только в исключительных случаях - клемма «30» (3) соединяется с внутренней клеммой заземления привода (примечание 5 следующего рисунка).

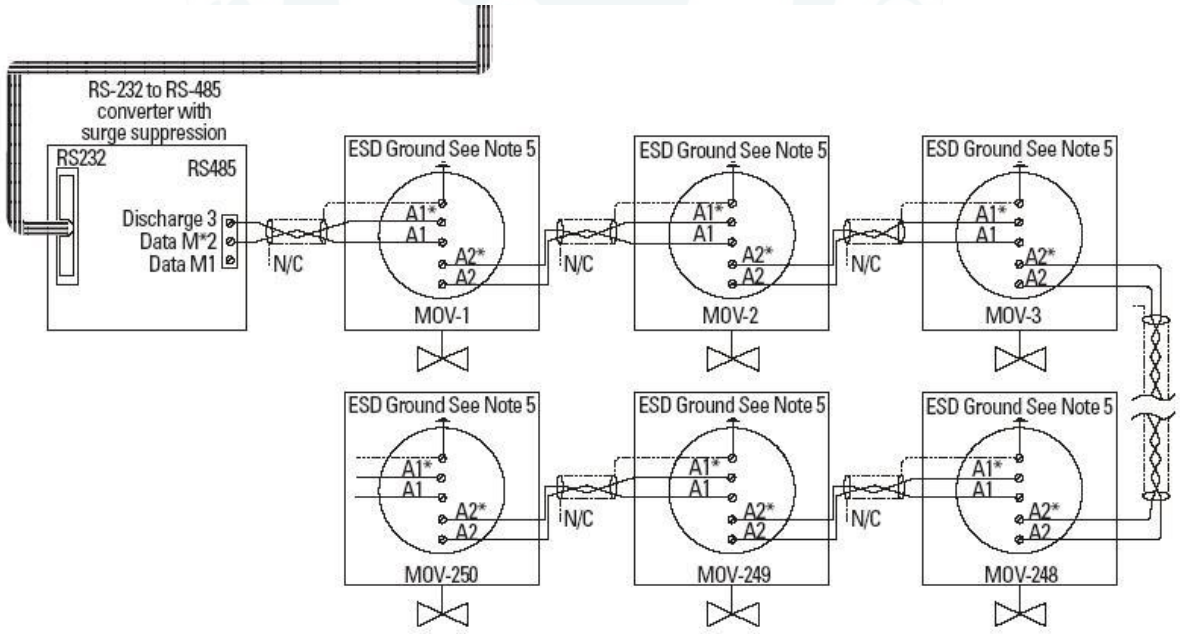

С лентами брони надо поступать так же, как и с проводом экрана. Зажимать их под металлическое кольцо кабельного ввода только с одного конца. Если второй конец тоже необходимо ставить на землю перед контроллером, тогда это следует делать через разрядную трубку!

Это предотвращает возможность того, чтобы по экрану или по ленте брони проходил ток, который мог бы помешать коммуникации.